


Die Montage der Freiläufe darf nur von geschultem Fachpersonal unter Beachtung der Einbauhinweise durchgeführt werden! Diese Hinweise sind vollständig zu beachten um ein Versagen des Freilaufes oder eine Fehlfunktion der Maschine zu vermeiden. Bei Nichtbeachtung unserer Hinweise entfallen alle Haftungsansprüche gegenüber Firma Stieber!

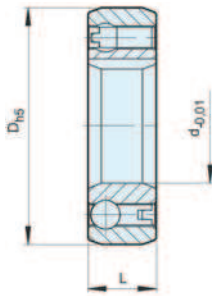

CSK..P



CSK..P-2RS

Bauart	Größe	Kugellagergröße							Tragzahlen		Gewicht	Schleppmoment	
			T_{dyn} (Nm)	n_{max} (min ⁻¹)	D (mm)	L (mm)	b (mm)	t (mm)	C (kN)	C_0 (kN)			
CSK..P ^h	d (mm)												
	12	6201	9,3	10000	32	10			6,1	2,77	0,04	0,7	
	15	6202	17	8400	35	11			7,4	3,42	0,06	0,9	
	17	6203	30	7350	40	12			7,9	3,8	0,070	1,1	
	20	6204	50	6000	47	14			9,4	4,46	0,110	1,3	
	25	6205	85	5200	52	15			10,7	5,46	0,140	2,0	
	30	6206	138	4200	62	16			11,7	6,45	0,210	4,4	
	35	6207	175	3400	72	17			12,6	7,28	0,300	5,8	
40	–	325	3000	80	22			15,54	12,25	0,5	7,0		
CSK..P-2RS ^h	12	–	9,3	10000	32	14			6,1	2,77	0,05	3	
	15	–	17	8400	35	16			7,4	3,42	0,07	4	
	17	–	30	7350	40	17			7,9	3,8	0,09	5,6	
	20	–	50	6000	47	19			9,4	4,46	0,145	6,0	
	25	–	85	5200	52	20			10,7	5,46	0,175	6,0	
	30	–	138	4200	62	21			11,7	6,45	0,270	7,5	
	35	–	175	3400	72	22			12,6	7,28	0,4	8,2	
	40	–	325	3000	80	27			15,54	12,25	0,6	10	

Vor der Montage:

Freiläufe erst kurz vor der Montage der Verpackung entnehmen und nur in sauberer und trockener Umgebung montieren.

Leerlaufdrehrichtung prüfen. Bei Drehrichtungswechsel Freilauf umdrehen.

Die zur Drehmomentübertragung erforderlichen Presspassungen prüfen:

Wellendurchmesser mit der Toleranz k6 zur Aufnahme des Innenringes und

Bohrungsdurchmesser mit der Toleranz N6 zur Aufnahme des Außenringes.

STIEBER GmbH


Postfach 10 53 80 www.stieber.de

D-69043 Heidelberg, Tel+49 (0)6221 30 47 0, Fax +49 (0)6221 30 47 31

Stand 22.08.2008

Montage:

Montage und Demontage nach gleichen Richtlinien wie für Kugellager.
Innen- und Außenring gleichzeitig einpressen bzw. abziehen, wobei im Werkzeug ein Freistich für den Kunststoffkäfig vorhanden sein muss.
Der Kunststoffkäfig darf im eingebauten Zustand axial keine Anschlusssteile berühren.
Freilaufteile nicht gegeneinander verspannen!

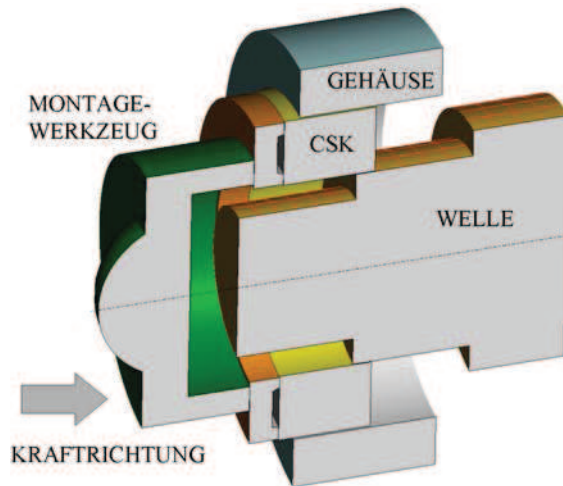

Nach der Montage:

Leichten Leerlauf prüfen. Freiläufe der Bauart CSK..P gegen Schmutz schützen.
Freiläufe der Bauart CSK..P-2RS sind abgedichtet und somit gegen Schmutz geschützt.

Wartung und Schmierung:

Lagerung in trockenen Räumen max. 1 Jahr!

Der Freilauf ist mit Fett gefüllt. Es ist keine Nachschmierung erforderlich. Zulässige Betriebstemperatur +5°C bis +60°C. Wenn die Umgebungstemperatur- oder die Betriebstemperatur außerhalb von +5°C bis +60°C liegt, bitten wir um Rücksprache.

STIEBER GmbH

Postfach 10 53 80 www.stieber.de

D-69043 Heidelberg, Tel+49 (0)6221 30 47 0, Fax +49 (0)6221 30 47 31

Stand 22.08.2008